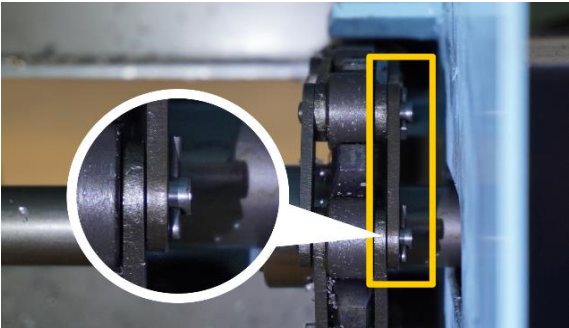
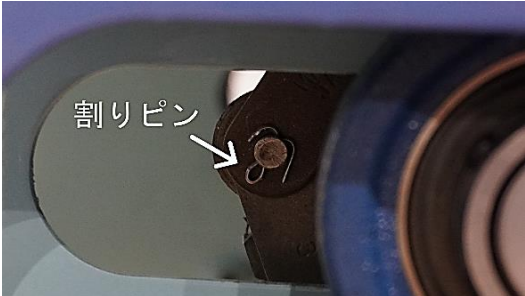
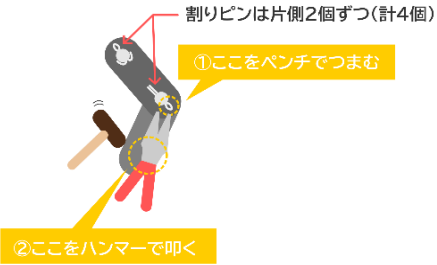
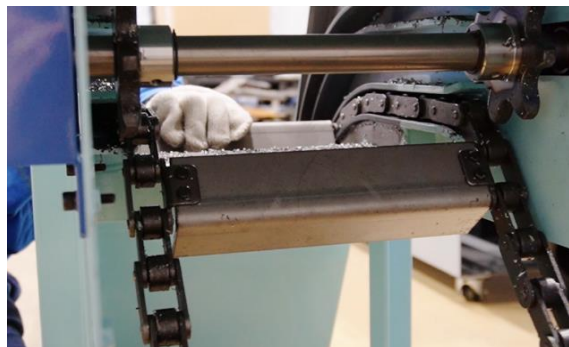
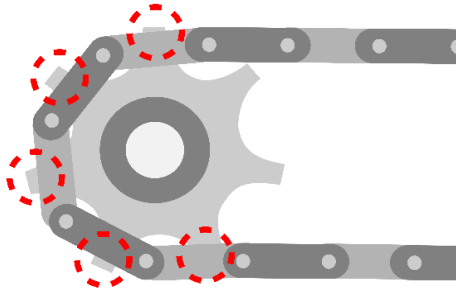
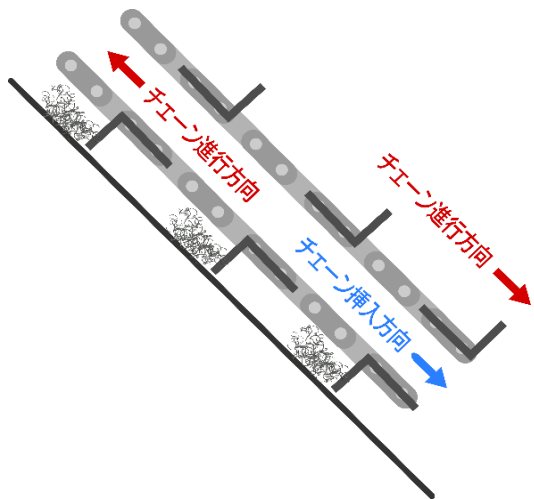
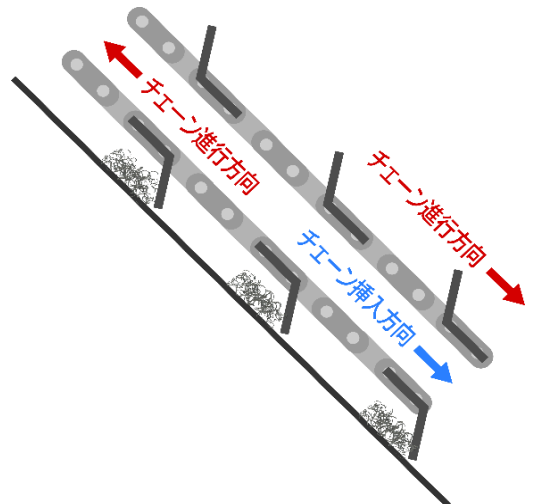
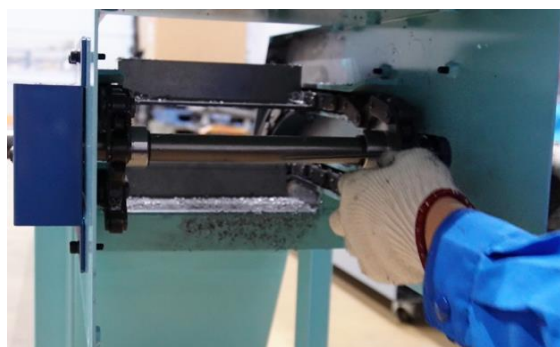


タイトル	【チェーン交換】50スクレーパーコンベヤ			
説明	50スクレーパーコンベヤのチェーン交換手順です。			
使用工具	プラスドライバー、モンキーレンチ、ウォーターポンププライヤー、マイナスドライバー、六角レンチ、スナップリングプライヤー（穴用）、ソケットレンチ、ラジオペンチ、ペンチ、プラスチックハンマー、直尺			
作業人数	2人	所要時間	3時間	
注意事項	・ 50タイプ、80タイプの区別はチェーン銘板を参照してください。チェーン銘板は排出部付近に取付けてあります。 チェーン銘板は排出部付近に取付けてあります。			
				
	50タイプ：2052		80タイプ：2082	
	・ 作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。			
	・ 作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。			
	・ 不明な点は、弊社までお問い合わせください。（TEL：076-274-1188）			

STEP	作業内容	使用工具	注意事項
1	  ジョイント連結部には割りピンが付いています。		
2	 モーターを取外す [VCモーターの取外し] 2. 【モーター交換】VCモーター⇒VCモーターのSTEP1～STEP8を参照してください。 [MGZモーターの取外し] 3. 【モーター交換】MGZモーター⇒VCモーターのSTEP1～STEP8を参照してください。	プラスドライバー、 モンキーレンチ、 ウォーターポンププライヤー、 マイナスドライバー、 六角レンチ、 スナップリングプライヤー（穴用）	・ モーター取外し時にモーターを乗せる台車等を準備できる場合は、モーターの配線を外す必要はありません。
3	 カバーを取外す テイクアップのカバーを外します。	六角レンチ	
4	 チェーンのテンションを緩める	モンキーレンチ、 ソケットレンチ	

5	 割りピンを外す 	ラジオペンチ、 ペンチ、 プラスチックハンマー	
6		ジョイントを外す	
7		下段からチェーンを引っ張り、チェーンを抜く	・チェーンを抜く際は、チェーンが自重でなだれるように抜ける場合があります。十分に注意して作業を行ってください。
8		新しいチェーンをほぐす	
9		新しいチェーンにピンを仮入れする 長さはチェーン幅、直径は5mmほどのピンを使用してください。	

10	 新しいチェーンを入れる チェーンのリンクにスプロケットの歯をかませるようにチェーンを入れてください。 		・カキ板の形状を確認し、カキ板の向きに注意してください。 ●L字型タイプ  ●薄型タイプ  ・チェーンを送り込む際に手を挟まないように注意してください。	
11		仮入れたピンを抜く		
12		ジョイントを取付ける		・ジョイントが入りにくい場合はテンションを緩めてください。
13		割りピンを取付ける 割りピンは片側2個ずつ（計4個）	ペンチ	
14		チェーンのテンションを調整する 手順は1-2.【コンベヤチェーンテンション調整手順】スクレーパーコンベヤを参照してください。	六角レンチ、 モンキーレンチ、 ソケットレンチ、 直尺	

15		カバーを取付ける	六角レンチ	
16		モーターを取付ける [VCモーターの取付け] 2.【モーター交換】VCモーター⇒VC モーターのSTEP12～STEP19を参照してください。 [MGZモーターの取付け] STEP2:モーター取外しの逆手順で取付けしてください。	プラスドライバー、六角レンチ、スナップリングプライヤー（穴用）、モンキーレンチ、ウォーターポンププライヤー	