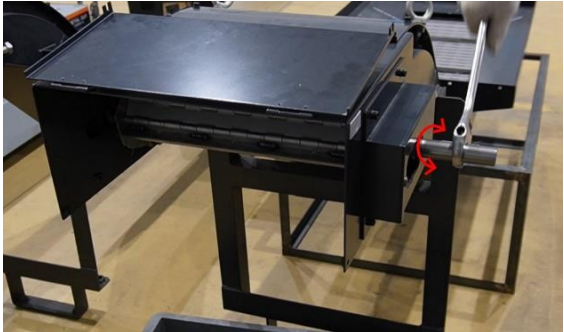


タイトル	切粉詰まり解消方法			
説明	切粉が噛み込んでコンベヤが止まったり動けなくなったりした場合に、駆動軸を手回しして切粉を取り除く手順です。			
使用工具	モンキーレンチ			
作業人数	1人	所要時間	30分	
注意事項	・作業を始める前に必ず、MC、コンベヤの電源を切り、コンベヤが完全停止していることを確認してください。重大な事故につながる可能性があります。			
	・作業に適した格好で行ってください。また、保護帽・保護眼鏡・保護手袋・安全靴を必ず着用してください。			
	・不明な点は、弊社までお問い合わせください。（TEL：076-274-1188）			

STEP	作業内容		使用工具	注意事項
1		モーターを取外す [VCモーターの取外し] 2. 【モーター交換】VCモーター⇒VCモーターのSTEP1～STEP8を参照してください。 [MGZモーターの取外し] 3. 【モーター交換】MGZモーター⇒VCモーターのSTEP1～STEP8を参照してください。		・モーター取外し時にモーターを乗せる台車等を準備できる場合は、モーターの配線を外す必要はありません。
2		駆動軸を正転方向・逆転方向に交互に何度か回す	モンキーレンチ	・軸を回転させる際、パイプレンチは使用しないでください。軸を傷つけてしまいます。
3		コンベヤチェーンを逆転させて切粉を取り除く	モンキーレンチ	・モーターキーの変形等に気を付け、軽い変形であればヤスリでならしてください。
4		モーターを取付ける [VCモーターの取付け] 2. 【モーター交換】VCモーター⇒VCモーターのSTEP12～STEP19を参照してください。 [MGZモーターの取付け] STEP1:モーター取外しの逆手順で取付けしてください。		